

EN Prior to use, carefully read the instructions for use.

G-CEM LinkAce™

SELF-ADHESIVE RESIN CEMENT

For use only with a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays,onlays, crowns and bridges.
- Cementation of metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores.

CONTRAINDICATIONS

- Pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

A. CEMENTATION TECHNIQUE for ceramics, indirect composites and metal-based restorations

- TOOTH PREPARATION**
 - Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
 - Clean the prepared tooth with pumice and water. A clean surface is paramount for an optimal adhesion.
 - Rinse thoroughly with water. Dry thoroughly by gently blowing with oil free air. Prepared surface should be dry.

- NOTE:**
- Do not use substances like H₂O₂, EDTA and/or disinfectants as these may lower the bond strength.
 - Special care should also be taken to remove imaging powders very thoroughly with pumice and water.

- RESTORATION PREPARATION** Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.

3. DISPENSING

- Before dispensing the first time from a new syringe or after a long interval in between use, bleed the pastes from the syringe.
- Remove the cap of the syringe by rotating 1/4 turn counterclockwise. Attach a GC Automix Tip by aligning the V shaped notch on the rim of the mixing tip with the V shaped notch between the syringe barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise.

- Extrude material directly into the restoration.

NOTE: The used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.

4. CEMENTATION

- Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 45 seconds from start of mix at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten the working time.

NOTE: Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.

- Maintain moderate pressure until final polishing is done.

5. EXCESS CEMENT REMOVAL

- Maintain moderate pressure and make sure the restoration remains in place.
- to remove excess cement, light cure using a visible light curing unit for 1 second or allow the cement to self-cure until the excess cement feels rubbery.
- Remove excess cement with appropriate instruments, holding the restoration in position.

NOTE: Protect the margins of the restoration with a glycerin gel after removing the excess cement to prevent oxygen inhibition.

6. FINAL SET

While maintaining moderate pressure, light cure all surfaces / margins for 20 seconds each (Halogen/LED, intensity: 700mW/cm², covering wavelength: 430 to 480 nm). In case of the following restorations, let the material set for 4 minutes after removing excess cement.

- Metal and metal coping restorations
- Metal-free dark and opaque restorations

Translucent meth- free restorations greater than 2mm in thickness

7. FINAL POLISHING

If needed, finish and polish margins with appropriate instruments.

B. CEMENTATION TECHNIQUE for metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores

1. TOOTH PREPARATION

Prepare the post space according to manufacturer's instructions. The post space should be cleaned, rinsed and dried thoroughly using paper points. The post space should be dry.

- NOTE:**
- Sodium hypochlorite solution is recommended to use for the chemical cleaning of the post space.
 - Do not use H₂O₂ and/or EDTA to chemically clean the post space as these products may lower the bond strength.

2. POST PREPARATION

Make sure that the post is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.

3. DISPENSING AND CEMENTATION

- Before dispensing the first time from a new syringe or after a long interval in between use, bleed the pastes from the syringe.
- Attach a GC Automix Tip for endo. For details, see A 3b) above.
- Apply the extension tip to the mixing tip.
- Extrude material directly into the post space.

- Insert the post immediately into the post space within 1 minute after cement application.

NOTE: The initial temperature accelerates the setting reaction of the cement.

- Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.

- Keep the tip immersed in the cement while dispensing to avoid trapping air.

- DO NOT use lentulo spirals to place the cement in the post space as this may shorten the working time.

- Maintain moderate pressure.

- EXCESS CEMENT REMOVAL** Continue to maintain moderate pressure making sure the post remains in place, and remove excess cement with appropriate instruments. In case of a cast post and core, take care all surface for 1 second each with a visible light curing unit.

- FINAL SET** While maintaining moderate pressure, light cure all surfaces/margins for 20 seconds each (Halogen/LED, intensity: 700mW/cm², covering wavelength: 430 to 480 nm).

- Let the material set for another 4 minutes.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and direct sunlight (4-25°C) (39.2-77.0°F).

SHADE

A2 (Vita® shade), A03 (opaque), B01 (opaque) and Translucent

Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

- G-CEM LinkAce syringe 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix Tip Regular (15), GC Automix Tip for endo with extension tip (5)
- GC Automix Tip Regular (20)
- GC Automix Tip Regular (10)
- GC Automix Tip for endo with extension tip (10)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Do not use G-CEM LinkAce in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-CEM LinkAce from setting or bonding properly.

- Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.
- This product is not indicated for filling or core build-up.

- DO NOT IMMERGE.** Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com> or for The Americas <http://www.gcamerica.com>


They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

- DO NOT IMMERGE.** Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 03/2018

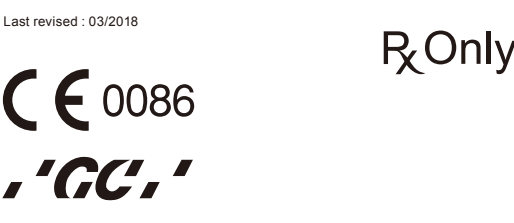

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
17-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : **GC EUROPE N.V.**
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heitorino, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61

RESP. TEC.: Mayara de Santos Ribeiro - CRO/SP 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
17/3 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200

PRINTED IN JAPAN

DE Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen.

G-CEM LinkAce™

SELBSTHAFTENDER BEFESTIGUNGSZEMENT

Nur zur Verwendung durch zahntechnisches Fachpersonal für die angegebenen Indikationen.

INDIKATIONEN

- Befestigung von allen metall-, keramik- oder kunststoffbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken.
- Einsetzen von Metall-, Keramik- und faserverstärkten Stiften, sowie gegossenen Stiftaufbauten.

KONTRAINDIKATIONEN

- Pulpenabdeckung.
- Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methylacrylatmonomer oder Methylacrylylpolymer haben.

VERWENDUNG

A. ANWENDUNG für Keramik, indirekte Komposite und metallbasierten Restaurationen

- PRÄPARATION DES ZAHNES**
 - Die Präparation des Zahnes wie üblich durchführen. Zur Pulpenabdeckung Calciumhydroxid verwenden.
 - Den präparierten Zahn gründlich reinigen. Für eine optimale Haftung ist eine saubere Oberfläche wichtig.

- Gründlich mit Wasser spülen. Danach sorgfältig mit ölfreier Luft trocknen – die präparierten Oberflächen sollten trocken sein.
- Bemerkung:**
- Verwenden Sie keine Substanzen wie H₂O₂, EDTA und/oder Desinfektionsmittel, da diese die Haftung verringern können.
 - Bitte entfernen Sie die "Stain-Pulver" (CAD/CAM Technik) sorgfältig mit Bismstein und Wasser.

3. AUSBRINGEN

- Vor der erstmaligen Benutzung einer neuen Spritze oder nach längerer Nichtbenutzung etwas Material aus den Spritzenöffnungen auspressen, um ein einheitliches Anmischverhältnis zu erzielen.

- Die Kappe von der Spritze durch eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeiger lösen. Den GC Automix Tip anbringen, dazu die V-förmige Nase am Rand des Mixing Tips mit der V-förmigen Einkerkung in der Spritze in Übereinstimmung bringen, anschließend fest aufdrücken und den eingeklebten Rand des Mixing Tips eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen.

- Die Spritzen Spitze in die Präparation halten und vorsichtig das Material ausbringen.

NOTE: Der benutzte Mixing Tip kann auf der Spritze verbleiben, um als Schutzkappe zu dienen. Für jede Anwendung muss jedoch ein neuer Mixing Tip verwendet werden.

4. ZEMENTIEREN

- Die Oberfläche der zu zementierenden Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 45 Sekunden ab Anmischbeginn bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Ann. Umgebungstemperatur verkürzen; es wird deshalb empfohlen, das OP Licht zu dimmen oder auszuschalten, um die maximale Wirkung zu erzielen.

- Behalten Sie einen moderaten Druck bis zur endgültigen Politur bei.

5. ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie einen moderaten Druck bei und stellen Sie sicher, daß die Restauration nicht mehr bewegt wird.

- Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

- Behalten Sie den Druck bei und stellen Sie sicher, dass der Stift nicht mehr bewegt wird. Entfernen Sie dann die Überschüsse mit einem geeigneten Instrument. Im Falle eines gegossenen Stiftaufbaus härten Sie alle Oberflächen für ca. 1 Sek. mit einer Lichtart Lampe an.

- Keine Lehtulos verwenden, da sich dadurch die Verarbeitungszeit verkürzen kann.

- Moderaten Druck ausüben.

ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. (NL)

G-CEM LinkAce™

ZELFHECHTEND BEVESTIGINGSCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.

INDICATIES

1. Cementeren van alle typen inlays, onlays, kronen en bruggen van keramiek, kunstharz en opgebakken porselein.
2. Cementeren van metalen, keramische en fiberglas versterkte wortelstiften en gegoten stiften en stiftopbouwten.

CONTRA-INDICATIE

1. Pulpa overkapping.
2. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylaat monomeer of methacrylaat polymer.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. CEMENTEERTECHNIEKEN voor keramische, indirecte composieten en opgebakken porseleinen restauraties

- PREPAREREN VAN HET ELEMENT
a) Prepareer het element volgens de gebruikelijke techniek. Gebruik calciumhydroxide als pulpa-­overkappingmateriaal.
b) Maak de preparatie schoon met puiststeen en water. Een gereinigd oppervlak biedt een optimale hechting.
c) Spoel grondig met water. Droog grondig door zachtjes te blazen met olievrje lucht. Het geprepareerde oppervlake moet droog zijn.
OPMERKING:
1. Gebruik geen vloeistoffen als H₂O₂, EDTA en/of andere desinfectanten, daar deze de hechtsterkte negatief beïnvloeden.
2. Indien er scandeopen op de preparatie is gebruikt dan dient dit grondig te worden verwijderd met puur puiststeen en water.
- HET PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
Zorg ervoor dat de restauratie wordt voorbehandeld en verwerkt volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant.

- AANBRENGEN
a) Indien de cartridge voor het eerst wordt gebruikt of langere tijd niet is gebruikt, druk dan een beetje pasta uit beide openingen.
b) Verwijder de druk van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Bevestig een GC Automix Tip door de V-vormige markering op de rand van de mengnaald tegevoer de V-vormige markering tussen de twee cartridge cilinders te positioneren. Hierna stevig aandrukken om de mengnaald te bevestigen. Daarna de gekleurde ring van de mengnaald een kwartslag met de klok mee draaien.
c) Spuit het cement direct in de restauratie.
OPMERKING:
De gebruikte mengnaal kan op de cartridge blijven zitten als afsluitdoor tot een volgend gebruik. Gebruik voor iedere applicatie een nieuwe mengnaald.

- CEMENTEREN
a) Breuk de restauratie inwendig met voldoende cement en plaats de restauratie onmiddellijk na het aanbrengen van het cement. De verwerkingstijd is 2 minuten en 45 seconden bij 23°C (73,4°F) vanaf het begin van het mengen. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
OPMERKING:
Omgevingslicht kan de verwerkingstijd bekornten. Aanbevohlen wordt de operatielamp uit te doen of te dimmen tijdens de cementeerpcedure.

- Handhaaf gemiddelde druk op de restauratie totdat er wordt begonnen met het definitief afwerken.

- VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIIG CEMENT
a) Hou de restauratie goeddicht onder druk en controleer of deze op zijn plaats blijft.
b) Om de overmaat aan cement te verwijderen, 1 seconde belichten met een richtbaar licht apparaat of laat de overmaat aan cement zelf uitharden totdat het rubberachtige aanvoelt.
c) Verwijder de overmaat aan cement met een geschikt instrument, terwijl de restauratie in positie wordt vastgehouden.
OPMERKING:
Bescherm na het verwijderen van de overmaat aan cement, de marginale randen van de restauratie met glycerinegel om zuurstof inhibitie te voorkomen.

- DEFINITIEVE UITHARDING
a) Belicht de restauratie voor 2 minuten met een wordt aangehouden enkeloppervk/marginale rand gedurende 20 seconden (Halogen/LED, intensiteit: 700mW/cm², met een golfenigte van: 430 tot 480 nm). Laat, in geval van de volgeende typen restauraties het cement gedurende 4 minuten uitharden, nadat de overmaat aan cement is verwijderd..
- Metalen en metalporseleinen restauraties.
- Metaalvrje en donker opake restauraties.
- Translucente en metaalvrje restauraties met een dikke van meer dan 2 mm.
- DEFINITIEVE POLIJSTEN
a) Indien nodig, de marginale randen afwerken en polijsten met geschikt instrumentarium.

B. CEMENTEERTECHNIEK voor wortelkanaalstiften van metaal, fiberglas en keramiek en gegoten stiften en stiftopbouwten

- HET PREPAREREN VAN HET ELEMENT
Prepareer het wortelkanaal volgens de instructies van de fabrikant van de stift. Het kanaal moet grondig worden gereinigd, gespoeld en gedroogd door middel van papierpoints. Het stiftkanaal moet droog zijn.
OPMERKING:
a) Natriumhypochlorite wordt aanbevohlen voor het chemisch reinigen van het wortelstiftkanaal.
b) Gebruik hiervoor geen H₂O₂ en/of EDTA daar deze producten de hechtsterkte kunnen doen verminderen.
- PREPAREN VAN DE RESTAURATIE
Zorg ervoor dat stift wordt verwerkt volgens de instructies van de fabrikant van de stift.
- AANBRENGEN EN CEMENTEREN
a) Indien de cartridge voor het eerst wordt gebruikt of langere tijd niet is gebruikt, druk dan een beetje pasta uit beide openingen.
b) Bevestig een GC Automix Tip voor endo's. Voer meer details,raadpleeg A 3b.
c) Bevestig de opzetting op de mengpij.
d) Spuit het cement direct in het geprepareerde kanaal.
e) Plaats de stift binnen 1 minuut na het aanbrengen van het cement in het geprepareerde kanaal.
OPMERKING:
1) De montemperatuur versnell de uitharding van het cement.
2) Omgevingslicht kan de verwerkingstijd bekornten. Aanbevohlen wordt de operatielamp uit te doen of te dimmen tijdens de cementeerpcedure.
3) Hou de tip in het cement tijdens het ekstruderen om het insluiten van lucht te voorkomen.
4) Gebruik geen lentulonaal om het cement in het geprepareerde kanaal aan te brengen dat niet de verwerkingstijd verkort.
- Handhaaf gemiddelde druk op de wortelkanaalstift.
- VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIIG CEMENT
Houd gemiddelde druk op de stift en zorg ervoor dat de stift op zijn plaats blijft terwijl de overmaat aan cement wordt verwijderd met daarvoor geschikt instrumentarium. In geval van een gegoten stift of stiftopbouw, alle vlakken kort belichten, ieder gedurende 1 seconde, met een composietlamp.
- DEFINITIEVE UITHARDING
a) Belicht alle vlakken/marginale randen, ieder gedurende 20 seconden (Halogen/LED, intensiteit: 700mW/cm², met een golfenigte van: 430 tot 480 nm), terwijl een gemiddelde druk wordt uitgeoefend op de stift.
b) Laat het materiaal nog 4 minuten doordraan.

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen warmte, vocht en direct zonlicht (4-25°C).

KLEUREN

A2 (Vita® kleuren), A03 (opaak), B01 (opaak) en Transluscet Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

- VERPAKKINGEN**
- G-CEM LinkAce spullje 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix Tip Regular (15), GC Automix Tip voor endo met extensie tip (5)
 - GC Automix Tip Regular (20)
 - GC Automix Tip Regular (10)
 - GC Automix Tip voor endo met extensie tip (10)

VOORZORGSMAATREGELEN

- In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een spoeling of een wattenpellet. Na het beëindigen van de behandeling grondig naspoelen met water.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
- Gebruik G-CEM LinkAce niet in combinatie met eugenol bevattende materialen daar eugenol de juiste uitharding en hechting van G-CEM LinkAce hindert.
- Gebruik een lichtpersteedschild of andere oogbescherming gedurende het belichten.
- Dit product wordt niet aanbevohlen voor vullingen of voor stopopbouw.
- In uitzonderlijke gevallen kan dit product een allergische reactie opwekken. Is dit het geval, stop dan onmiddellijk met het gebruik en consulter een arts.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.gceurope.com> of voor Amerika <http://www.gcamerica.com>
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOESPASBARE DOESERSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label geïnficeerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregisteerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 03/2018

G-CEM LinkAce™

SELVBONDENDE RETENTIONSCEMENT

Kun til professionel brug ved anbefalede indikationer.

INDIKATIONER

1. Cementering af alle typer af helkeramik, komposit og metal-baserede inlays, onlays, kroner og broer.
2. Cementering af metall, keramiska och glasfiberbaserade pelare och gjutna pelare och stift.

KONTRAIKATIONER

1. Pulpaoverkapping.
2. Undvik at anvndte produktet p patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer eller methakrylat polymer.

BRUGSANVISNING

A. CEMENTERINGSTEKNIK til keramik, indirekte fremstillede komposit og metalbaserede restaurationer

- BEHANDLING AF TANDEN
a) Tandens retentionsflade skal behandles p sdvanlig mde. Ved overkapping af pulpa, skal calciumhydroxidpasta anvendes.
b) Rengør tandens retentionsflade med en gummirop og pimpsten/vand-blnding. En ren overflade er ltoverskyggende for en god adhsion.
c) Skyl prparationen med rigeligt vand. Bls forsigtigt trt med olierfri luft. Prparationsens retentionsflader skal vre trre.
BEMÆRK:
1. Anvend ikke stoffer som H₂O₂, EDTA og /eller desinfektions midler, idet disse kan nedstte bindingsstyrken.
2. Det er vigtigt at notere at det imaging pulver skal fjernes med pimpsten og vden.

- BEHANDLING AF RESTAURATIONEN
Serg for at restaurationsens retentionsflader er forbehandlede i overensstemmelse med producentens instruktioner (eksempelvis: silanisering).
3. APPLICERING AF CEMENTEN
a) Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasinet ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blndespidsen sttes p.
b) Fjern htten p sprjten ved de treje /4 omgang imod uret. St GC Automix blndespids p sprjten ved, at placere det v formede hak p blndespidsen, ud for det v formede hak p magasinet. Tryk let imod hinanden og roter blndespidsen fr du bndespidsen manchet 1/4 omgang.
c) Applicer cementet direkte fra kapslen i restaurationen.
BEMÆRK:
Den brugte blndespids kan blive siddende p magasinet som beskyttelseslske, indtil nste gang materialet skal anvendes, hvor der s sttes en ny blndespids p.
4. CEMENTERING
a) Fordel cementen p restaurationsens retentionsflader og placer umiddelbart denne p prparationen. Arbejdstiden er 2 min. og 45 sekunder fra start af blnding ved 23°C (73,4°F). Ved hjere temperatur forkortes den tilgngelige arbejdstid.
BEMÆRK:
Skarp tryk kan forkorte arbejdstiden. Det anbefales at minimere brug af operationslampe umiddelbart efter cementeringen.

- Hll restaurationen p plads med et let og tilpasset tryk indtil endelig finishing er gjort.
5. FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD
a) Oprenthold et moderat tryk og vr sikker p at restaureringen forbliver p plads.
b) Lyshrd i 1 sek. for at fjerne cementoverskud eller lad cementen selvafbinde til den bliver gummiagtig.
c) Fjern overskuddet med et passende instrument, samtidig med at retentionsfladen holdes p plads i korrekt position.
BEMÆRK:
Hll restaurationen p plads med et let og tilpasset tryk indtil endelig finishing er gjort.

- FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD
a) Oprenthold et moderat tryk og vr sikker p at restaureringen forbliver p plads.
b) Lyshrd i 1 sek. for at fjerne cementoverskud eller lad cementen selvafbinde til den bliver gummiagtig.
c) Fjern overskuddet med et passende instrument, samtidig med at retentionsfladen holdes p plads i korrekt position.
BEMÆRK:
For at undg lillitningbrd kan cementkanterne beskyttes med glyceringel efter fjernelse af overskud.
6. ENDELIG HRDNING
Serg for at stillingens retentionsflade er forbehandlet i overensstemmelse med producentens instruktioner (eksempelvis: silanisering).
3. APPLICERING OG CEMENTERING
a) Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasin ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blndespidsen sttes p.
b) Pst en GC blndespids til endo. For detaljer, se A 3b) ovenfor.
c) St forlngelseslspidsen p blndespidsen.
d) Fordel cementen i /p kanalen retentionsflade.
e) Placer umiddelbart den valgte stift i rodkanalen. Dette skal ske indenfor 1 minut efter applikationen af cementen.
BEMÆRK:
1) Temperaturen i munden accelerer afbindingstiden p cementen.
2) Skarp tryk kan forkorte arbejdstiden. Det anbefales at minimere brug af operationslys i lmpen under cementeringsproceduren.
3) Hld blndespidsen nede i cementen under dispensering, for at undg luftbobler i materialet.
4) ANVEND IKKE s.k. lentulonl til at applicer cementen i kanalen med, eftersom dette kan medfre at arbejdstiden forkortes.
5) Hld stiften p plads med et let og tilpasset tryk.

- FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD
a) Oprenthold et moderat tryk og vr sikker p at restaureringen forbliver p plads.
b) Lyshrd i 1 sek., med synligt lysenhed.

6. BORTTAGNING AF CEMENTOVERSKOTT

- Behll et lidt ltt og anpassat tryk p stiften for tt skerstllta att pelaren blir kvar p dess korrekta plats. avlgsna cementskottet med ett lmpligt instrument. I de fall gjuta pelare och stift anvnds lyshrdas alla ytor i 1 sekund vardera med en lyshrdning slampa med synligt ljus.

- SLUTLIG STELNING
a) Upprtt hll material tryk och lyshrda alla ytor/kantavslutningar under 20 sekunder vardera (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm).

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares ved rumtemperatur, vk fra varme, fugt og direkte sollys (4-25°C) (39,2-77,0°F).

FARVER
A2 (Vita® farvekala), A03 (opaak), B01 (opaak) samt Transluscet Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Sckingen, Tyskland.

- PAKKNING**
- G-CEM LinkAce sprjle 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix Tip Regular (15), GC Automix Tip til endo med extensie tip (5)
 - GC Automix Tip Regular (20)
 - GC Automix Tip Regular (10)
 - GC Automix Tip til endo med extention tip (10)

ADVARSLE

- Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bloddelsvv eller huden: s fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldspollet, fugtet med vand. Skyld rigeligt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller COCOA BUTTER som isolering af operationsomrdet.
- Hvis materialet kommer i kontakt med jnene: skyld umiddelbart rigeligt med vand og kontakt herfter en lge.
- Anvend ikke G-CEM LinkAce i kombination med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt afbinding og binding af materialet.
- Anvend altid beskyttelsesbriller, nr der arbejdes med hrdelamper.
5. Dette produkt er ikke indiceret til fyldninger eller core build-up.
6. Anvendelse ved overflodsomhed mod produktet. I sjldne tilfælde kan en overflodsomhedsreaktion optrde hos nogle personer. Hvis dette skulle indtraffe, s skal anvendelsen af produktet ophre med det samme og en lge skal konsulteres.
- Personlige vrnemidler (PPE) ssom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsfysygejniske anvisninger som kan findes på: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika <http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFECTIION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undg krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfecteres p mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 03/2018

G-CEM LinkAce™

SJÄLVBONDANDE RETENTIONSCEMENT

Enbart för professionell användning vid rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER

1. Cementering av alla typer av keramiska, resinbaserade och metallunderstödda inlägg, onlays, kronor och broar.
2. Cementing av metall, keramiska och glasfiberbaserade pelare och gjutna pelare och stift.

KONTRAIKATIONER

1. Pulpaöverkapping.
2. Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot metakrylatmonomer eller metakrylatpolymer.

BRUKSANVISNING

A. CEMENTERINGSTEKNIK för keramer, indirekt framställda kompositser och metallbaserade restaurationer

- BEHANDLING AV TANDEN
a) Tandens retentionsstyr skall behandlas sedvanligt. Vid överkapping av pulpan skall calciumhydroxidpasta användas på pulpanns vävnad.
b) Rengör tandens retentionsstyr med en gummirop och pimpsten/vatten-blnding. En vl rengjord yta r av hgsta vikt fr att erhlla optimal adhsion.
c) Spola prparationen rikligt med vatten. Torrlegg noggrant med oljefri luftblstning. Prparationsens retentionsstyr skall vara torra.
NOTERA:
1. Anvnd inte substanser ssom H₂O₂, EDTA och/eller desinfektionsmedel d dessa kan bidra till lgre bindingsstyrka.
2. Det r viktigt att notera att det imaging pulveret mste avlgsnas med pimpsten och vatten.

- BEHANDLING AV RESTAURATIONEN
Serg till att restaurationsens retentionsstyr r frbehandlade i enlighet med tillverkarens instruktioner (exempelvis: silanisering).
3. APPLICERING AV CEMENTEN
a) Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasin ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blndespidsen sttes p.
b) Fjern htten p sprjten ved de treje /4 omgang imod uret. St GC Automix blndespids p sprjten genom att vrida det motsatt ett kvarts vnvr. Stt fast den vrformede hak p magasinet. Tryk ltt mot hinanden och roter blndespidsen fr du bndspidsens manchet 1/4 omgang.
c) Applicera cementet direkt frn kapseln i restaurationen.
NOTERA:
Den anvnda blndningsspetsen kan sitta kvar p sprutan som ett lock tills nsta anvndningstillflle. Byt dock blndningsspets fr varje applicering.

- CEMENTERING
a) Fordel cementet jmnt p restaurationsens retentionsstyr och placera sedan denna omedelbart p prparationen. Arbets tiden r 2 minuter  45 sekunder rknat frn brjan av tillblnding av23°C (73,4°F). Vid hjre temperatur forkortas den tillgngliga arbetstiden.
BEMÆRK:
Skarp tryk kan forkorte arbejdstiden. Det anbefales at minimere brug af operationslampe umiddelbart efter cementeringen.

- Hll restaurationen p plats med ett ltt och anpassat tryck nda till slutlupst av frtid.

- BEKTAGNING AV CEMENTOVERSKOTT
a) Vidhll moderat tryck och se till att ersttningen sitter som den ska.
b) Fr att avlgsna cementoverskott, lyshrda cementet under 1 sekund eller lt cementet sjlvstelnas tills det knns som gummi.
c) Avlgsna cementoverskott med lmpliga instrument, samtidigt som ersttningen stdigt hlls i sin korrekta position.
NOTERA:
Efter avlgsnande av cementoverskottet, skydda cementspalten med ett skikt glyceringel fr att forhindra syreinhibition.
6. AVSLUTANDE HRDNING
Samtidigt som ersttningen hlls i dess korrekta position med moderat tryck, lyshrda alla ytor/anslutningar under 20 sekunder vardera. (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm)
Ifall ngon av nedan nmda ersttningsstyr anvnds, lt materialet sjlvhrda ytterligare under 4 minuter efter att cementoverskottet r avlgsnat.
NOTERA:
Efter avlgsnande av cementoverskottet, skydda cementspalten med ett skikt glyceringel fr att forhindra syreinhibition.
6. AVSLUTANDE HRDNING
Samtidigt som ersttningen hlls i dess korrekta position med moderat tryck, lyshrda alla ytor/anslutningar under 20 sekunder vardera. (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm)
Ifall ngon av nedan nmda ersttningsstyr anvnds, lt materialet sjlvhrda ytterligare under 4 minuter efter att cementoverskottet r avlgsnat.
NOTERA:
Efter avlgsnande av cementoverskottet, skydda cementspalten med ett skikt glyceringel fr att forhindra syreinhibition.
6. AVSLUTANDE HRDNING
Samtidigt som ersttningen hlls i dess korrekta position med moderat tryck, lyshrda alla ytor/anslutningar under 20 sekunder vardera. (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm)
Ifall ngon av nedan nmda ersttningsstyr anvnds, lt materialet sjlvhrda ytterligare under 4 minuter efter att cementoverskottet r avlgsnat.
NOTERA:
Efter avlgsnande av cementoverskottet, skydda cementspalten med ett skikt glyceringel fr att forhindra syreinhibition.

7. AVSLUTANDE HRDNING

Ifall nsvrt, polera anslutningarna med lmpligt instrument.

B. CEMENTERINGSTEKNIK fr metall-, glasfiber- och keramiska stift och gjutna pelare och stift.

- BEHANDLING AV TANDEN
Tandens retentionsflader skal behandles p sdvanlig mde. Kanalen skal vre ordentligt rengjort, spulet og trlagt for cementering ved brug af paper points. Cementeringens stedet skal vre trt.
BEMÆRK:
a) Sodium hypochlorite oplsning anbefales til kemisk rengring af rodkanalen.
b) Anvend ikke H₂O₂ og/eller EDTA til kemisk rengring af rodkanalen, idet dette kan nedstte bindingsstyrken.
NOTER:
a) Det rekommanderes at anvnda natriumklorid fr rengring av rotkanalen.
b) Anvnd t H₂O₂ och/eller EDTA fr att kemiskt rengra rotkanalen eftersom dessa substanser mjgligtvis kan minska bindingsstyrkan.
3. APPLICERING AV CEMENTEN
a) Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasin ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blndespidsen sttes p.
b) Pst en GC blndespids til endo. For detaljer, se A 3b) ovenfor.
c) St forlngelseslspidsen p blndespidsen.
d) Fordel cementen i /p kanalen retentionsflade.
e) Placer umiddelbart den valgte stift i rodkanalen. Dette skal ske indenfor 1 minut efter at cementet er blevet plst.
NOTERA:
1) Temperaturen i den orala miljn accelerer stelningsreak tionen hos cementet.
2) Omgivande ljus kan mjgligen frorkta arbetstiden. Snk intensiteten eller stng av operationslampan under cementeringen.
3) Vid dosering, hll spelsen i cementet fr att undvika luftinneslutningar.
4) ANVRD INTE s.k. lentulonl fr att applicera cementet i rotkanalen eftersom detta kan medfra att arbetstiden frorktas.
f) Hll stiften p plats med en ltt och anpassat tryck.
4. BORTTAGNING AV CEMENTOVERSKOTT
Behll ett ltt och anpassat tryck p stiften fr tt skerstllta att pelaren blir kvar p dess korrekta plats. avlgsna cementskottet med ett lmpligt instrument. I de fall gjuta pelare och stift anvnds lyshrdas alla ytor i 1 sekund vardera med en lyshrdning slampa med synligt ljus.
5. SLUTLIG STELNING
a) Upprtt hll material tryk och lyshrda alla ytor/kantavslutningar under 20 sekunder vardera (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm).

FRVRING
For optimala resultat, frvara i rumtemperatur. Undvik vrme, fukt och direkt sollyst (4-25°C) (39,2-77,0°F).

FRGER
A2 (Vita® frsgkala), A03 (opaak), B01 (opaak) samt Transluscet Vita® r ett registrerat varumrke fr Vita Zahnfabrik, Bad Sckingen, Tyskland.

- FRPACKNING**
- G-CEM LinkAce, spruta innehllande 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix blndningsspetsar, Regular (15), GC Automix blndningsspetsar fr endo med frlngningspetsar (5)
 - GC Automix blndningsspetsar, Regular (20)
 - GC Automix blndningsspetsar, Regular (10)
 - GC Automix blndningsspetsar fr endo med frlngningspetsar (10)

VARNING

- Om materialet kommer i kontakt med oral mjukvvnad eller hud, avlgsna omedelbart materialet med svamp eller bomull som fuktats i alkohol. Spola rikligt med vatten. Vi rekommenderar att gummiduk (kofferdm) och/eller COCOA BUTTER anvnds fr att isolera operationsomrdet.
- Om materialet kommer i kontakt med gonen: sklj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta lkare.
- Anvnd inte G-CEM LinkAce i kombination med material som innehller eugenol. Eugenol kan forhindra G-CEM LinkAce att stelna och det kan ocks forhindra binding till tandsubstans.
4. Anvnd alltid ett ljuskydd fr gonen nr hrdningslampe anvnds.
5. Denna produkt r inte indicerad fr fyllningar eller pelaruppbyggnader.
6. Anvndning vid verknslighet mot produkten. I sllsynta fall kan en verknslighetsreaktion upptrda hos enskilda personer. Om detta skulle intraffa skall anvndandet av produkten omedelbart upphra och lkare konsulteras.
7. Anvnd alltid handskar, munskydd och skyddsglasgngen eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hrnvas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Drmed, hll er alltid uppdaterade med vra aktuella Skerhetsdatabd. Dessa finner ni p: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika <http://www.gcamerica.com>

Dessa kan ocks erhllas frn din leverantr.

RENGØRING OG DESINFECTIION
APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: for att undvika korskontaminering mellan patienter s fdrar dessa enheder desinfection p mellanv. Efter anvndning, inspektera omedelbart enheten smt kvalitetsfrsmring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.
SNK INTE NER I DESINFEKTIONSVSKER. Rengr enheten noggrant och torka den ordentligt tor. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som r klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gllande infektionskontroll p mellanniv.

Reviderad senast : 03/2018

G-CEM LinkAce™

CIMENTO DE RESINA AUTO-ADESIVO

A ser utilizado apenas por um profissional dentrio para as indicaes recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

1. Cimentação de todos os tipos de inlays, onlays, coroas e portles cermicos, de resina ou metlicos.
2. Cimentação de metal, cermica, espgões intra-radculares metlicos e fibra de vidro e mufones.

CONTRA-INDICAÇÕES

1. Protecco pulpar.
2. Evitar a utilizao deste produto em pacientes com alergias conhecida ao monmero de metacrilato ou ao polmero de metacrilato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- MTODO DE CIMENTAÇÃO para restauraes cermicas, de compostos indirectos e metlicas
1. PREPARAÇÃO DO DENTE
a) Prepare o dente de maneira habitual. Para a protecco pulpar, use hidrxido de clcio.
b) Limpe os dentes preparados com pasta de pedra pomes e gua.  fundamental uma superfcie limpa para uma adeso rptima.
c) Lavar cuidadosamente com gua. Seque bem soprando suavemente com um leante de o. A superfcie preparada deve estar seca.
NOTA:
1. No utilize substncias como H₂O₂, EDTA, e/ou desinfectantes j que podem diminuir a frda de unido.
2. Deve ter-se